


**CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:**

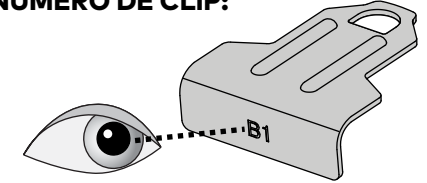

! Look at the notes that apply to your vehicle.

! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

! Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to yakimatech.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site yakimatech.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite yakimatech.com

| | | | | | | | | | | | | | | | NOTES NOTAS | |
|--|--------------|-------|-----|--------|--------|----|----|----|-------|-----|---|--------|--------|----|------------------------|---|
| | MAX. LBS. | | | | M1 | M2 | P1 | T1 | | | | M3 | M4 | P2 | | T2 |
| | | | | inches | inches | | | | | | | inches | inches | | | |
| --BUICK-- Roadmaster Wagon 1991-1996 | 165 | BC171 | B79 | 1 | 42 3/8 | 1 | A | 1 | BC171 | B79 | 1 | 40 1/4 | 18 | B | 2 | 2,5,14,54,69,81,84,109,110,132,187,191 |
| --TOYOTA-- 4-Runner 5dr 1996-2002 | 165 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 9 | A | 2 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 32 | B | 2 | 2,5,14,54,69,77,81,82,105,109,110,132,191 |
| Avalon 4dr 1995-1999 | 165 | BC171 | B79 | 1 | 37 7/8 | 4 | A | 2 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/2 | 32 | C | 2 | 2,5,14,54,70,82,109,110,191 |
| Tacoma Double Cab 4dr 2001-2004 (60.25" Bed) | 165 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 8 | B | 2 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 32 | B | 2 | 2,5,14,61,69,77,81,82,109,110,191 |
| Tacoma Double Cab 4dr 2001-2004 (73.50" Bed) | 165 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 8 | B | 2 | BC171 | B79 | 1 | 36 1/8 | 32 | B | 2 | 2,5,14,61,69,77,81,82,109,110,191 |

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

69 - Visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

77 - Due to manufacture variance, There may be slight contact between door and back side of clip when door is closed. To prevent scratching, Place vinyl pad on back side of clip where contact is possible. If not included, contact Customer Service at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST. Please allow 3-5 business days for delivery.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

FR NOTES **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

61 - Le toit, à la longue, les joints et garnitures en caoutchouc ou chromés de portières peuvent se déformer ou s'endommager au contact de tout crochet ou pied de porte-bagages. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger. Démontez le porte-bagages quand il ne sert pas.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.

77 - Due to manufacture variance, There may be slight contact between door and back side of clip when door is closed. To prevent scratching, Place vinyl pad on back side of clip where contact is possible. If not included, contact Customer Service at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST. Please allow 3-5 business days for delivery.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

84 - Le SideWinder (porte-vélo pour tandem) n'est pas compatible parce que la distance entre les barres transversales est limitée.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

ES NOTAS **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

61 - El techo, los burletes y rebordes de caucho o cromo de las puertas pueden deformarse o dañarse por el contacto prolongado con las torres o clips del portaequipaje. No ajuste demasiado ni sobrecargue el portaequipaje. Quite el portaequipaje cuando no lo utilice.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.

77 - Due to manufacture variance, There may be slight contact between door and back side of clip when door is closed. To prevent scratching, Place vinyl pad on back side of clip where contact is possible. If not included, contact Customer Service at (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST. Please allow 3-5 business days for delivery.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

84 - El portabicicleta SideWinder (para bicicletas en tándem) no es compatible debido a que la separación entre las barras transversales es limitada.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

**(US) NOTES**  **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

(FR) NOTES  **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

(ES) NOTAS  **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.